


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Grundejerforeningen Tritonparken

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 7

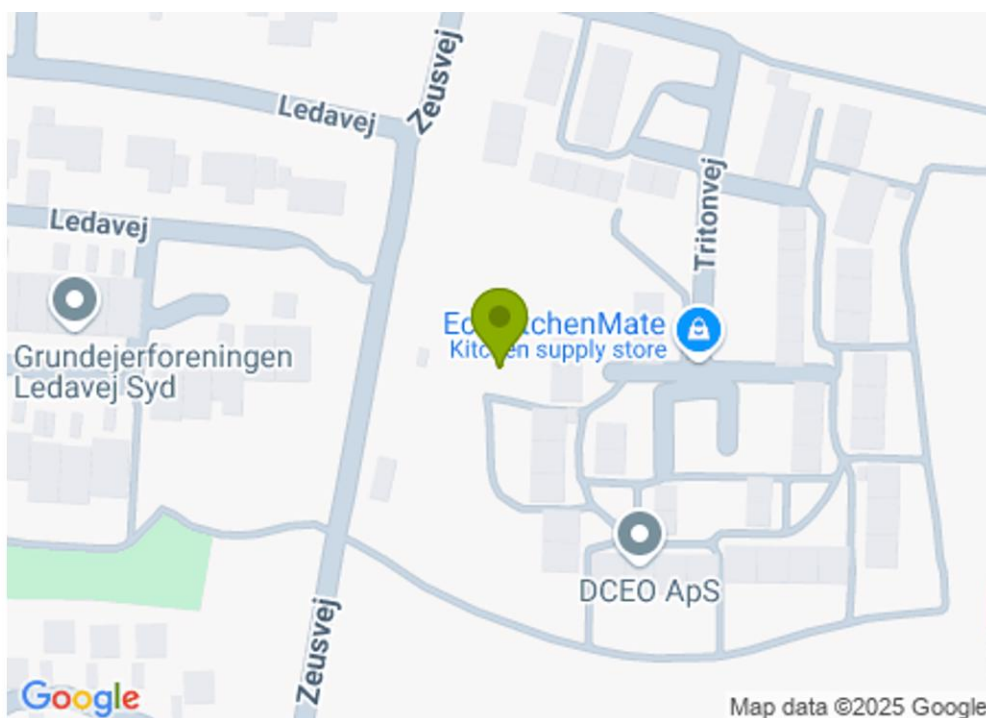

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Ruben Skjellerup Meng

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 087 fra DNV

Inspektionsdato: jun. 02, 2025

Rapportnr.: RSM2426
Ordrenummer: 00002175

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dagligt-ugentligt el. eft. behv

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Tritonparken	Kundenr.	60507021
Adresse	Tritonvej 28 (bagom)	Kontaktperson	Jonas Mikaelson
Forstad/by		Kontakttilf.	60507021
Postnr./By	9810 / Aalborg	E-mail	bestyrelsen@tritonparken.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Ruben Skjellerup Meng

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Tritonparken		Adresse: Tritonvej 28 (bagom), Aalborg. 9810			Side 3
Kontaktperson: Jonas Mikaelen		E-mail: bestyrelsen@tritonparken.dk		Telefon: 60507021	
Risikovurdering	1	6	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Tritonparken

Adresse: Tritonvej 28 (bagom), Aalborg. 9810

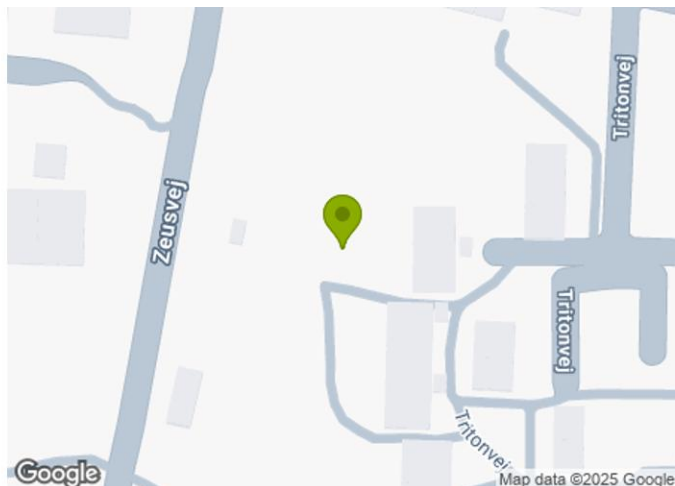

Redskabsoversigt



Navn: Gynge
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 6



Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Larslaj

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Tunnelrør
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Rutschebane
 Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænruitsjebane

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Hopperedskab
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1i - Hopperedskab
 Producent: Eurotramp

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
 Producent: Larsløj

Åbne
 anmærkninger: 0


Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken

Navn: Gyng
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.350 mm
 Store børn
 Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i overliggeren, vær OBS på udviklingen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

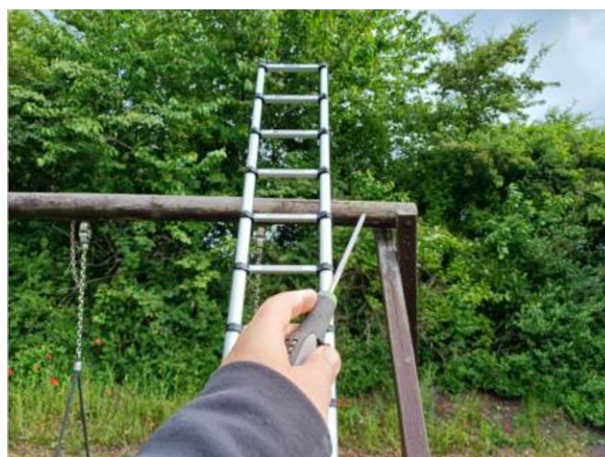


Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på alle fire øjebolte.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Beskrivelse	Der er anvendt gummiringmåtter på græs/muldlag ved redskabet. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle, da faldhøjden er over 100 cm. De støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider, fordi gummiringmåtterne er anvendt sammen med naturlige materialer. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt EN1177 Pkt. 6.2.4.4
Status	Åben
Bemærkninger	Ingen HIC over 500 Ingen MaxG over 112
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

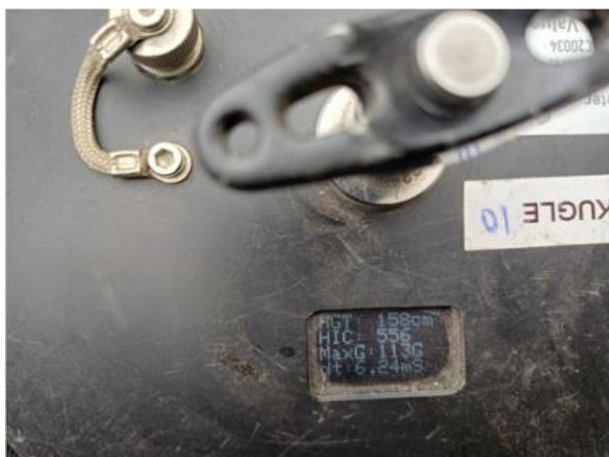

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Begge ophæng er løse. Bør efterspændes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd i flere stolper. Bør udskiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge sider. Kan evt lukkes med kædeledslukkere.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Redskab - Legetårn med rutchebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken


Navn: Legetårn med rutchebane
Producent: Larsløj
Installationsdato: jan. 01, 2013
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet. Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan passeres af prøvedorn C (89x157mm) uden prøvedorn D (Ø230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastklemning af hovedet. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D1	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret mellem flere stænger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

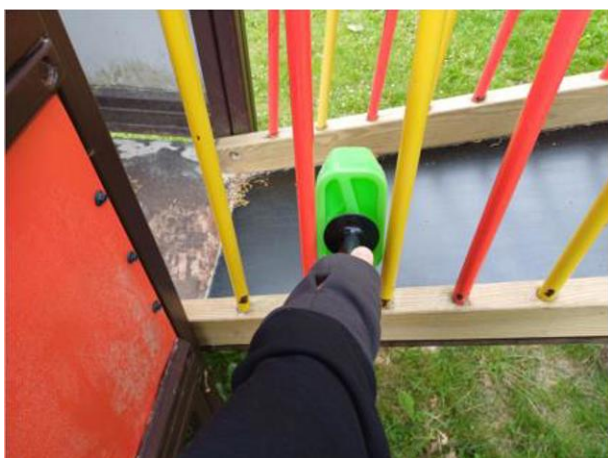

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald den store platform. Bør udskiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

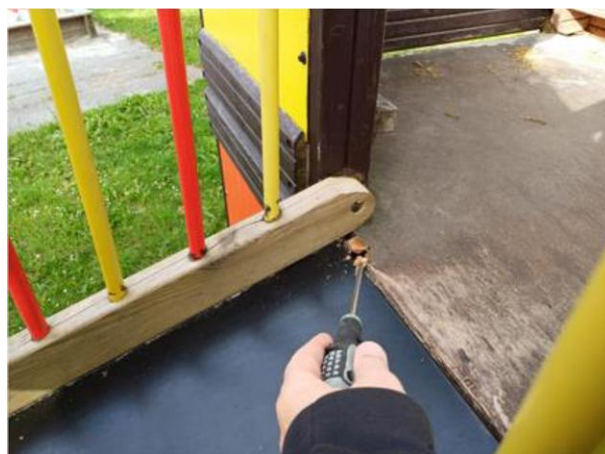

Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Plade på klatrevæg er slidt og med begyndende råd.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Tunnelrør, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken

Navn: Tunnelrør
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Rørets indvendige diameter er for lille. Den indvendige diameter på tunneller der er åbne i begge ender skal være min. 500mm, hvis de er mellem 1000mm og 2000mm lange. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.4 Fastklemning af hele kroppen Tabel 1	
Status	Åben	
Bemærkninger	Diameter er målt til 48 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken

Navn: Sandkasse
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Løse brædder bør fastgøres.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutschebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken

Navn: Rutschebane
Fri faldhøjde: 1.000 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Hopperedskab, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1i - Hopperedskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken

Navn: Hopperedskab
Typenummer: 200x200
Producent: Eurotramp
Installationsdato: jan. 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Tritonparken

Navn: Vippe
Producent: Larsløj
Installationsdato: jan. 01, 2013
Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 840 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmærskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5